

## Aktualizacja oprogramowania rejestratorów Tiandy.

**Uwaga: Aktualizacja jest przeprowadzana na własne ryzyko. Jej błędne przeprowadzenie, zanik zasilania, problem z komunikacją sieciową w jej trakcie mogą doprowadzić do uszkodzenia rejestratora. Przed aktualizacją należy przywrócić ustawienia fabryczne w rejestratorze.**

Dotyczy modeli TC-NR1016M7-S2-T i TC-NR1008M7-S1-T z wersją oprogramowania DVRS\_V9.2.0.20151026. Aktualizacja służy do przystosowania rejestratorów do współpracy z aplikacją mobilną EasyLive. Po jej zakończeniu wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do fabrycznych i nie należy importować wcześniej zapisanych.

Należy pobrać i zainstalować oprogramowanie


[http://www.tiandy.pl/update/SearchUpgradeTool\\_Build20160816.exe](http://www.tiandy.pl/update/SearchUpgradeTool_Build20160816.exe)

Następnie pobieramy spakowany plik z aktualizacjami odpowiednio dla modelu rejestratora:

TC-NR1008M7-S1-T - <http://www.tiandy.pl/update/TC-NR1008M7-S1-T.zip>


TC-NR1016M7-S2-T - <http://www.tiandy.pl/update/TC-NR1016M7-S2-T.zip>

Na czas aktualizacji rejestrator należy połączyć przewodem sieciowym bezpośrednio z komputerem. Adresy IP i maski sieciowe obydwu urządzeń muszą być z tej samej podsieci. Przykład: dla rejestratora z fabrycznym adresem IP 192.168.1.3 można skonfigurować IP komputera jako 192.168.1.123:

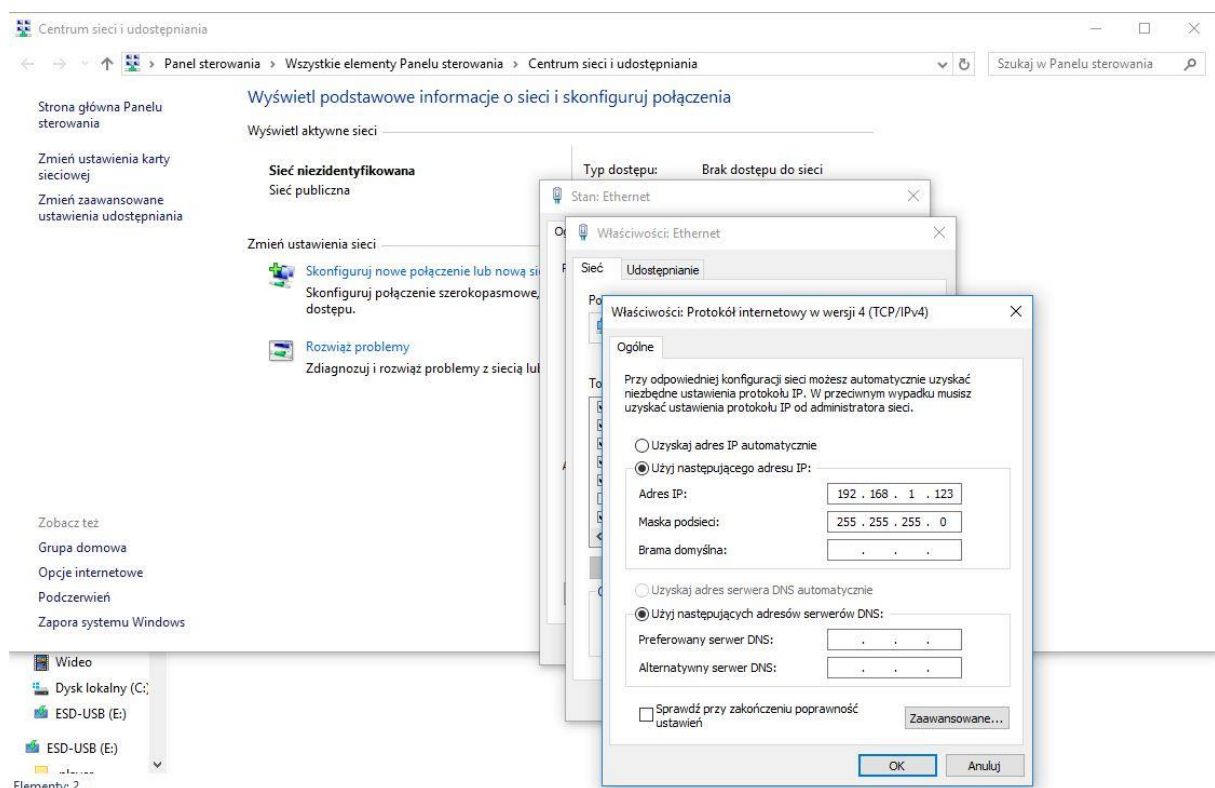


Po uruchomieniu program wyszuka rejestrator i spróbuje zalogować się na domyślne dane. Należy sprawdzić w kolumnie „Login Status” czy faktycznie doszło do zalogowania.


Potwierdzi to komunikat „Logged in”. Przy wiadomości „Login Failed” należy kliknąć dwukrotnie na wierszu z rejestratorem i podać prawidłowy login oraz hasło.

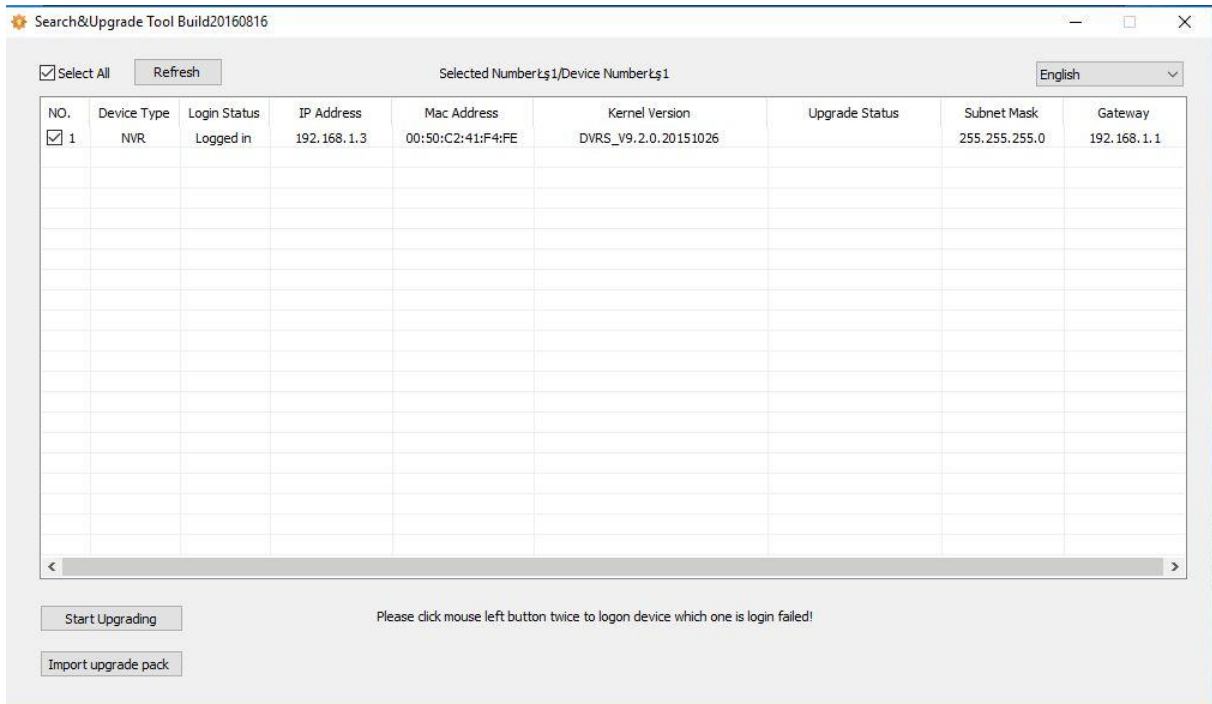


Kolejnym krokiem jest wskazanie archiwum z aktualizacjami. Widok dla modelu Model TC-NR1008M7-S1:

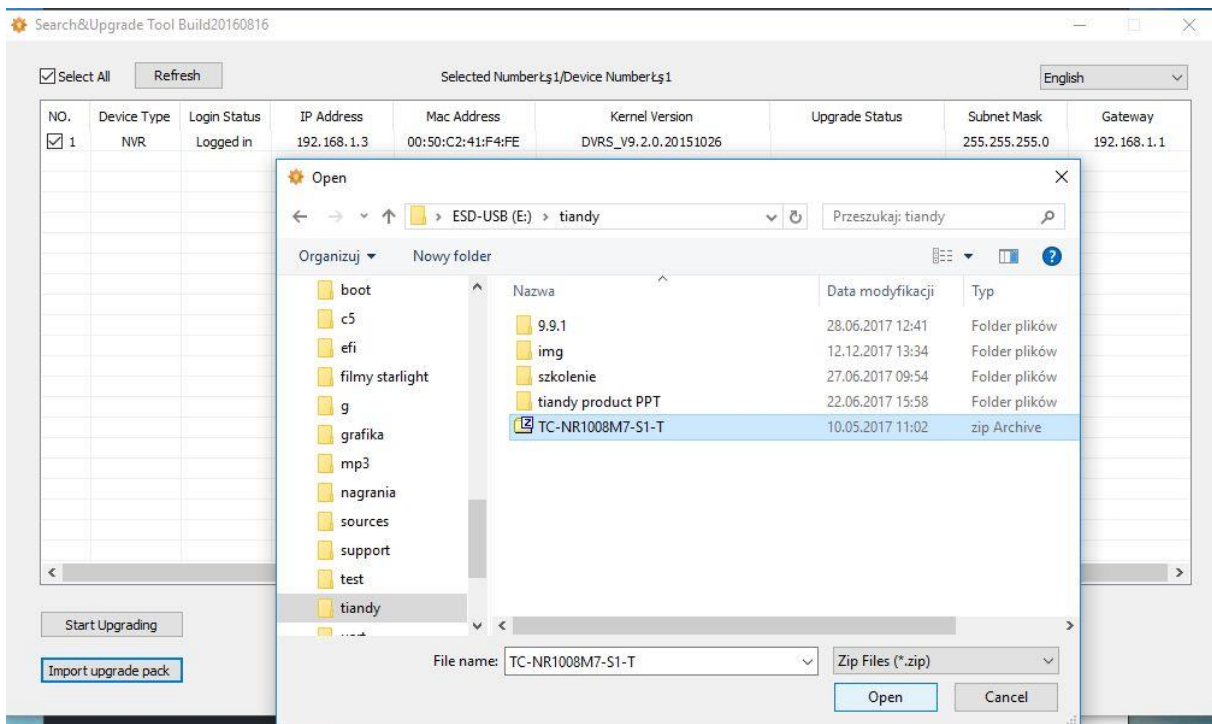


Następnie należy potwierdzić zapoznanie się z ostrzeżeniem:

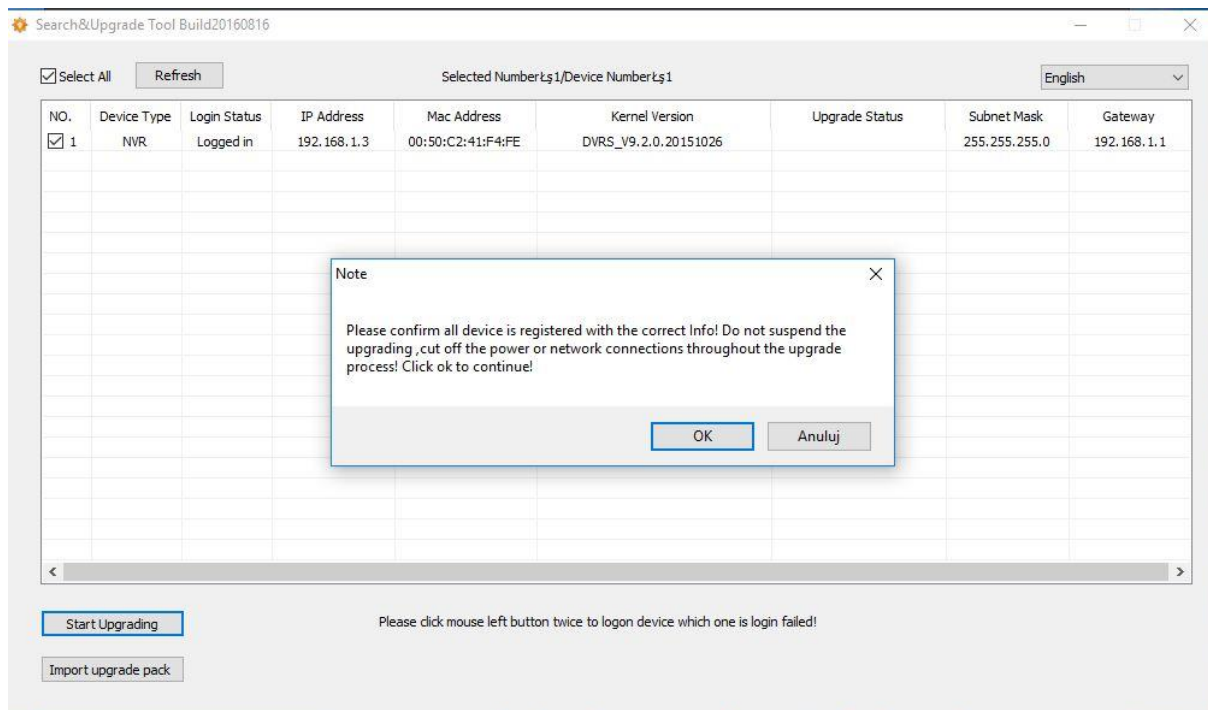

Po kliknięciu OK program rozpocznie zbiorczą aktualizację firmware rejestratora:

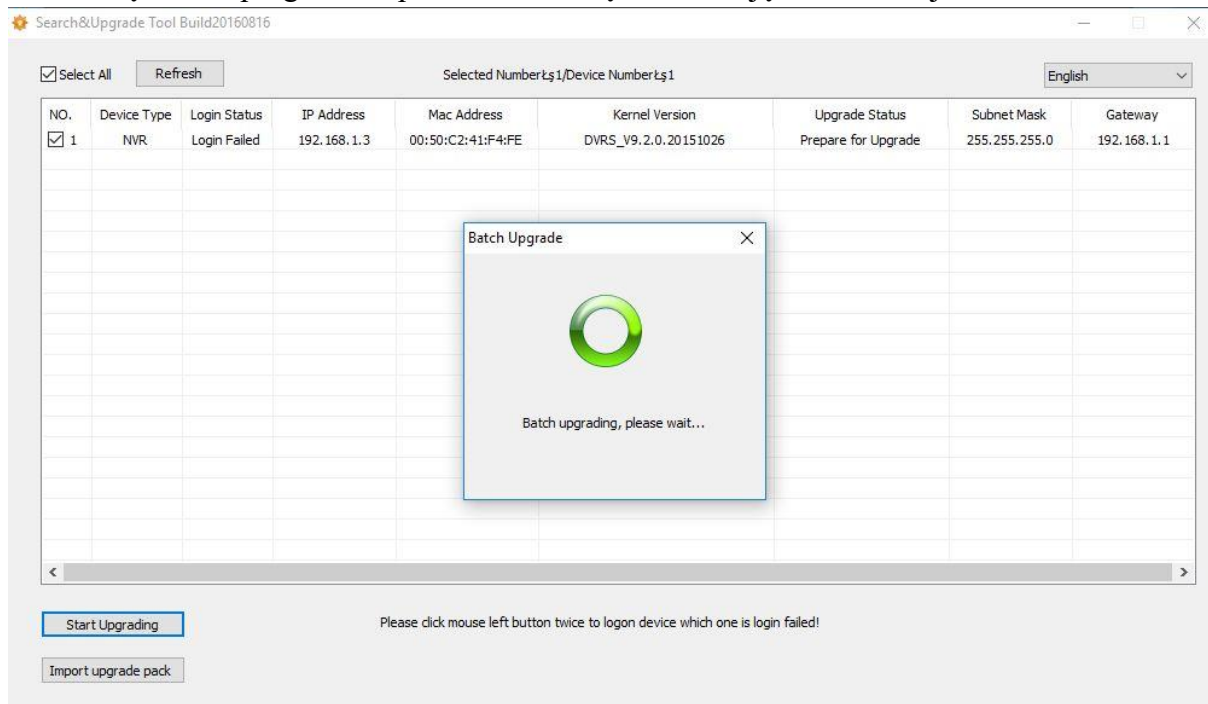

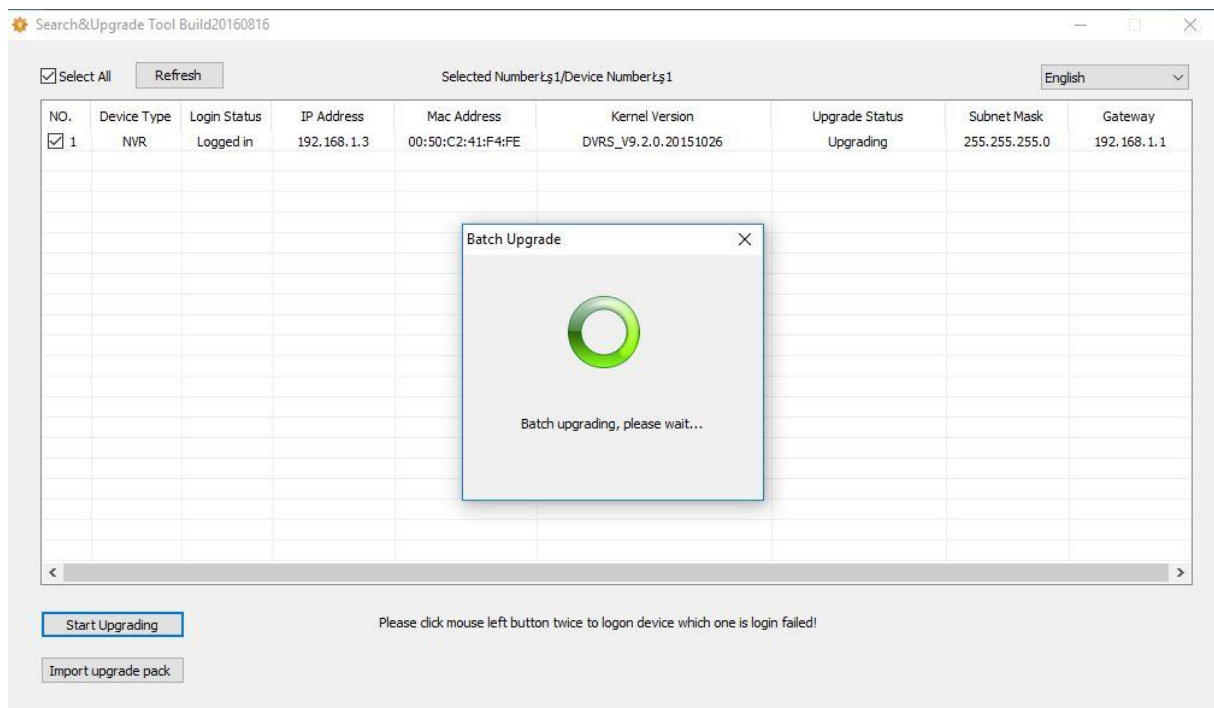

Podczas aktualizacji rejestrator uruchomi się ponownie kilka razy. Należy czekać na zakończenie procesu.

Końcowy komunikat „Upgrade Succeeded” w kolumnie „Upgrade Status” potwierdzi wykonanie aktualizacji:

